

MS2108

AC/DC 数字钳形表

使用说明书

目录

1.	安全信息1
1.1	准备1
1.2	使用2
1.3	标志2
1.4	保养3
2.	描述4
2.1	部件名称4
2.2	开关和按钮说明7
2.3	LCD 显示器8
3.	规格10
3.1	综述10
3.2	技术指标11
4.	操作指南17
4.1	读数保持17
4.2	量程切换17
4.3	频率/占空比切换17
4.4	最大/最小值测量选择18
4.5	功能选择18
4.6	背光源及钳头照明灯19
4.7	自动关机19
4.8	测量准备19
4.9	交流电流测量20
4.10	浪涌电流测量22
4.11	直流电流测量24

4.12	交流电压测量26
4.13	直流电压测量28
4.14	频率测量30
4.15	占空比测量34
4.16	电阻测量38
4.17	二极管测试40
4.18	线路通断测试41
4.19	电容测量43
5.	保养44
5.1	更换电池44
5.2	更换表笔44
6.	附件46

1. 安全信息



警告

使用此仪表时应特别注意，不当的使用可能造成电击或损坏仪表。在使用中应遵循通常的安全规程及完全遵守使用手册所规定的安全措施。

为了充分地利用仪表的功能和确保安全操作，请仔细地阅读并遵循本说明书的使用方法。

仪表符合 GB/T 13978-92 数字多用表通用技术条件，符合 GB4793.1-1995 (IEC-61010-1, IEC-61010-2-032) 电子测量仪器安全要求，属二级污染，过压标准为 CAT III 600V。

请遵循安全操作指南，保证安全使用仪表。

适当的使用和保护，仪表将给你令人满意的服务。

1.1 准备

1.1.1 使用仪表时，用户必须遵守标准的安全规则：

- 通用的防电击保护
- 防止误用仪表

1.1.2 接收仪表后，检查是否在运输中损坏。

1.1.3 在粗劣的条件下保存、装运后，检查并确认仪表是否损坏。

 
1.1.4 表笔必须处于好的状态。在使用之前，检查表笔的绝缘是否损坏，导线的金属丝是否裸露。

1.1.5 使用随表提供的表笔能保证安全，如果需要，必须用同样或同等等级的表笔取代。


1.2 使用

- 1.2.1 使用时，必须使用正确的功能及量程。
- 1.2.2 不要超过各量程的保护范围指示值进行测量。
- 1.2.3 在仪表连接测量电路的时候，不要接触表笔顶端（金属部分）。
- 1.2.4 在测量时，若被测电压高于 60V DC 或 30V AC（有效值），应注意保持手指头始终在表笔护指装置之后。
- 1.2.5 若测量端与大地之间的电压超过 600V 时，不要测量电压。
- 1.2.6 在手动量程，如果预先不知道被测值大小，应选择最高量程。
- 1.2.7 在转动转换开关改变测量功能之前，应将表笔从被测电路移开。
- 1.2.8 不要带电测量电阻、电容、二极管及线路通断。
- 1.2.9 在电流、电阻、电容、二极管及线路通断测试量程，应小心避免将仪表连接电压源。
- 1.2.10 在电容器完全放电前，不要测量电容。
- 1.2.11 不要在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用本仪表。
- 1.2.12 如果注意到仪表有任何异常或故障，应停止使用。
- 1.2.13 除非仪表底壳及电池盖在原位完全扣紧，否则不应使用仪表。
- 1.2.14 不要在阳光直射、高温、高潮湿的情况下储存或使用仪表。


1.3 标志

 注意（重要的安全信息，参见使用说明书）

 可用于危险的带电导体上。


 双重绝缘保护（II类）

CAT III 按照 IEC-61010-1 标准的过电压（安装）等级 III、污染程度 2 指所提供的脉冲耐受电压保护的级别。

 符合欧共体（EU）标准

 接地

1.4 保养


- 1.4.1 请不要试图打开底壳调整或修理仪表，这样的操作只能由完全了解仪表及电击危险的技师执行。
- 1.4.2 在打开仪表底壳或电池盖之前，应将表笔从被测线路移开。
- 1.4.3 为避免错误的读数可能引起的电击，当仪表显示“”符号时，应立即更换电池。
- 1.4.4 使用湿布和温和洗涤剂清洁仪表，不要使用研磨剂或溶剂。
- 1.4.5 仪表不使用时应将电源关掉，量程开关旋至 OFF 位置。
- 1.4.6 如果仪表长时间不使用，应将电池取出以防损坏仪表。


2. 描述

- 仪表为便携的、专业的测量仪器，具有液晶数字显示器，并有背光源，用户容易读数。量程开关单手操作便于测量，具有过载保护和低电池指示。无论专业人员、工厂、学校、爱好者或家庭使用，均为一台理想的多功能仪表。
- 仪表用于交流电流、直流电流、交流电压、直流电压、频率、占空比、电阻、电容测量及线路通断、二极管测试。
- 仪表具有自动量程及手动量程功能。
- 仪表具有读数保持功能。
- 仪表交流电流、交流电压为真有效值测量。
- 仪表具有浪涌电流测量功能。
- 仪表直流电流档具有自动回零功能。
- 仪表具有最大值测量功能。
- 仪表具有最小值测量功能。
- 仪表具有钳头测频功能。
- 仪表具有自动关机功能。

2.1 部件名称

- (1) 电流钳头
- (2) 钳头照明灯
- (3) 面板
- (4) 扳机
- (5) 功能选择按键 (SEL)

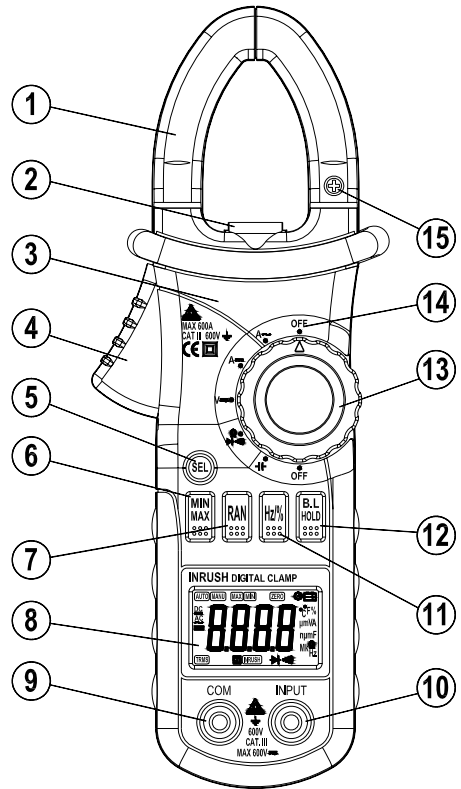

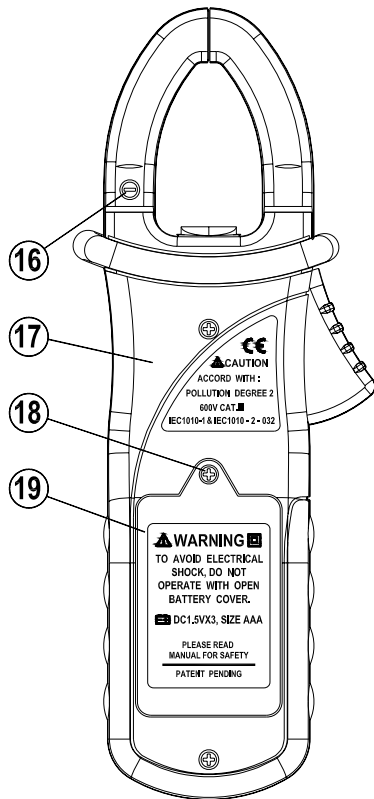

- (6) 最大/最小值选择按键 (MAX/MIN)
- (7) 自动/手动切换按键 (RAN)
- (8) LCD 显示器
- (9) 公共端插孔
- (10) 输入插孔
- (11) 频率/占空比切换按键 (Hz/%)
- (12) 读数保持/背光源按键 (HOLD/B.L)
- (13) 转换开关
- (14) OFF – 电源开关
- (15) “+” 标志
- (16) “-” 标志
- (17) 底壳
- (18) 电池盖紧固螺钉
- (19) 电池盖

2.2 开关和按钮及输入插孔说明

HOLD/B.L 按钮：用于读数保持或背光源的控制。

SEL 按钮：用于测量功能切换。

RAN 按钮：用于切换自动或手动量程。

Hz/%按钮：用于频率、占空比测量功能切换。

MAX/MIN 按钮：用于最大/最小值测量功能切换。

OFF 位置：用于关闭电源。


INPUT 插孔：电压、电阻、频率、占空比、电容、二极管、线路通断档输入接线端。

COM 插孔：电压、电阻、频率、占空比、电容、二极管、线路通断档公共接线端。

转换开关：用于选择功能和量程。

钳头：用于电流的测量。

2.3 LCD 显示器

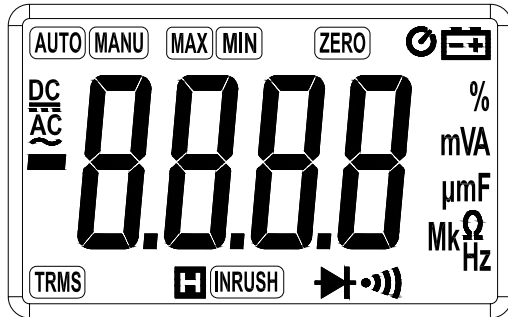


AC	交流
DC	直流
→	二极管
••)	蜂鸣断通
AUTO	自动量程模式
MANU	手动量程模式
MAX	最大值测量状态

MIN	最小值测量状态
ZERO	DCA 自动回零
⊙	自动关机状态
⊖	电池不足
TRMS	真有效值
H	读数保持状态
INRUSH	浪涌电流测量状态
%	百分比 (占空比)
mV, V	毫伏特, 伏特 (电压)
A	安培 (电流)
μF, mF	微法拉, 毫法拉 (电容)
Ω, kΩ, MΩ	欧姆, 千欧姆, 兆欧姆 (电阻)
Hz, kHz	赫兹, 千赫兹 (频率)

3. 规格

仪表应指定一年为周期，在 18℃ ~ 28℃、相对湿度小于 75% 的条件下重新较准。

3.1 综述

- 3.1.1 自动量程及手动量程。
- 3.1.2 全量程过载保护。
- 3.1.3 测量端与大地之间允许的最大电压：600V DC 或 AC（有效值）
- 3.1.4 工作高度：最大 2000m
- 3.1.5 显示：LCD
- 3.1.6 最大显示值：6599 数字。
- 3.1.7 极性指示：自动指示，‘-’表示负极性。
- 3.1.8 超量程显示：‘OL’ 或 ‘-OL’。
- 3.1.9 采样时间：约 0.4 秒 / 次。
- 3.1.10 单位显示：具有功能、电量单位显示。
- 3.1.11 自动关机时间：30 分钟
- 3.1.12 工作电源：1.5V×3 AAA 电池。
- 3.1.13 电池欠压指示：LCD 显示  符号。
- 3.1.14 温度系数：小于 0.1×准确度/℃
- 3.1.15 工作温度：0℃ ~ 40℃
- 3.1.16 储存温度：-10℃ ~ 50℃
- 3.1.17 尺寸：208×78×35mm
- 3.1.18 重量：约 340g（包括电池）

3.2 技术指标

环境温度：23±5℃ 相对湿度：<75%

3.2.1 真有效值零输入特性

- 3.2.1.1 对非正弦波信号的测量，使用真有效值测量方法较传统的平均值响应方法误差小。
- 3.2.1.2 真有效值仪表可准确地测量非正弦波信号，但是如果在交流功能档上，在未输入被测信号的情况下（在交流电压档，输入端短路），钳表可能显示 1 至 50 个字之间的某个读数。这些偏离读数都是正常的。在指定的测量范围内，它们不会影响万用表测量交流电的准确度。
- 3.2.1.3 真有效值要求输入信号达到一定水平才能进行测量。因此，交流电压和电流的量程指定在满量程的 2% ~ 100%之间。
- 3.2.1.4 为确保交流测量的准确度，输入信号应：
 - 交流电压：大于 10 mV 交流电
 - 交流电流：大于 1A 交流电

3.2.2 交流电流

量程	分辨率	准确度
66A	0.01A	± (3.0% 读数 + 10 字)
600A	0.1A	

- 最大输入电流：600A
- 频率范围：40 ~ 400Hz
- 响应：真有效值

3.2.3 浪涌电流

量程	分辨率	准确度
66A	0.01A	<60A 仅供参考 $\pm (10.0\% \text{ 读数} + 60 \text{ 字})$
600A	0.1A	

- 积分时间: 100ms
- 测量范围: 30 ~ 600A
- 最大输入电流: 600A
- 频率范围: 40 ~ 400Hz
- 响应: 真有效值

3.2.4 直流电流

量程	分辨率	准确度
66A	0.01A	$\pm (3.0\% \text{ 读数} + 10 \text{ 字})$
600A	0.1A	

- 最大输入电流: 600A DC

3.2.5 直流电压

量程	分辨率	准确度
660mV	0.1mV	$\pm (0.8\% \text{ 读数} + 3 \text{ 字})$
6.6V	0.001V	
66V	0.01V	$\pm (1.0\% \text{ 读数} + 5 \text{ 字})$
600V	0.1V	$\pm (1.0\% \text{ 读数} + 5 \text{ 字})$

- 输入阻抗: 10M Ω
- 过载保护: 660mV 量程: 250V DC 或 AC (有效值), 6.6V-600V 量程: 600V DC 或 600V AC (有效值)

- 12 -

程: 600V DC 或 600V AC (有效值)

- 最大输入电压: 600V DC

注意:

在小电压量程, 表笔未接到被测电路, 仪表可能会有跳动的读数, 这是正常的, 这是因为仪表高灵敏度造成的, 当把表笔接到被测电路时, 就会得到真实的测量值。

3.2.6 交流电压

量程	分辨率	准确度
660mV	0.1mV	$\pm (1.5\% \text{ 读数} + 10 \text{ 字})$
6.6V	0.001V	
66V	0.01V	$\pm (1.2\% \text{ 读数} + 5 \text{ 字})$
600V	0.1V	$\pm (1.5\% \text{ 读数} + 10 \text{ 字})$

- 输入阻抗: 10M Ω
- 过载保护: 660mV 量程: 250V DC 或 AC (有效值), 6.6V-600V 量程: 600V DC 或 600V AC (有效值)
- 最大输入电压: 600V AC (有效值)
- 频率范围: 40 ~ 400Hz
- 响应: 真有效值

注意:

在小电压量程, 表笔未接到被测电路, 仪表可能会有跳动的读数, 这是正常的, 这是因为仪表高灵敏度造成的, 当把表笔接到被测电路时, 就会得到真实的测量值。

- 13 -

3.2.7 频率

3.2.7.1 钳头测频 (通过 A 档):

量程	分辨率	准确度
660Hz	0.1Hz	± (1.5% 读数 + 5 字)
1kHz	0.001kHz	
>1kHz	0.001kHz	仅供参考

- 测量范围: 10Hz ~ 1kHz

- 输入信号范围: ≥ 1AAC (有效值) (随着被测频率的增大, 输入电流也应随之增大)

- 最大输入电流: 600A (有效值)

3.2.7.2 通过 V 档:

量程	分辨率	准确度
660Hz	0.1Hz	± (1.5% 读数 + 5 字)
6.6kHz	0.001kHz	
10kHz	0.01kHz	
>10kHz	0.01kHz	仅供参考

- 测量范围: 10Hz ~ 10kHz

- 输入电压范围: ≥ 0.2V AC (有效值) (随着被测频率的增大, 输入电压也应随之增大)

- 输入阻抗: 10MΩ

- 最大输入电压: 600V AC (有效值)

3.2.8 占空比

量程	分辨率	准确度
10 - 95%	0.1%	± 3.0%

3.2.8.1 通过 A 档 (从钳头):

- 频率响应: 10 ~ 1kHz

- 输入电流范围: ≥ 1AAC (有效值) (随着被测频率的增大, 输入电流也应随之增大)

- 最大输入电流: 600A

3.2.8.2 通过 V 档:

- 频率响应: 10 ~ 10kHz

- 输入电压范围: ≥ 0.2V AC (有效值) (随着被测频率的增大, 输入电压也应随之增大)

- 输入阻抗: 10MΩ

- 最大输入电压: 600V AC (有效值)


3.2.9 电阻

量程	分辨率	准确度
660Ω	0.1Ω	± (1.2% 读数 + 2 字)
6.6kΩ	0.001kΩ	
66kΩ	0.01kΩ	
660kΩ	0.1kΩ	
6.6MΩ	0.001MkΩ	
66MΩ	0.1MΩ	± (2.0% 读数 + 5 字)

- 开路电压: 约为 0.4V


- 过载保护: 250V DC 或 AC (有效值)

3.2.10 二极管测试

量程	分辨率	功能
	0.001V	显示近似二极管正向电压值

- 正向直流电流约 1mA
- 反向直流电压约 3.3V
- 过载保护: 250V DC 或 AC (有效值)

 3.2.11 线路通断测试

量程	分辨率	功能
	0.1Ω	如果被测线路电阻小于 30Ω, 仪表内附蜂鸣器将发声。

- 开路电压约 1.2V
- 过载保护: 250V DC 或 AC (有效值)

3.2.12 电容

量程	分辨率	准确度
6.6μF	0.001μF	$<2\mu\text{F} \pm (4.0\% \text{ 读数} + 50 \text{ 字})$ $\pm (4.0\% \text{ 读数} + 3 \text{ 字})$
66μF	0.01μF	
660μF	0.1μF	
6.6mF	0.001mF	
66mF	0.01mF	

- 过载保护: 250V DC 或 AC (有效值)
- 16 -

4. 操作指南

4.1 读数保持

- 4.1.1 在测量的过程中, 如需要读数保持, 可按“**HOLD/B.L**”键, 显示器的显示值将被锁住。
- 4.1.2 再按“**HOLD/B.L**”键, 可解除读数保持状态。

4.2 量程切换

- 4.2.1 当转换开关旋至电流、电压、电阻、电容、频率档时, 仪表为自动量程模式。
- 4.2.2 按“**RAN**”键, 仪表进入手动量程模式, 每按一下, 量程向上一档, 若在最高量程时按下, 则转为最小量程。
- 4.2.3 若按“**RAN**”键时间超过 1 秒, 仪表回复自动量程。
- 4.2.4 若仪表在最大/最小值测量状态, 按“**RAN**”按键, 仪表回复正常测量状态。

注意:

频率测量不能设置为手动量程模式。

4.3 频率、占空比切换

- 4.3.1 仪表在电压、电流档, 如按“**Hz/%**”键, 仪表变为 Hz 量程, 将测量被测电压、电流信号的频率。再按“**Hz/%**”键, 仪表变为 DUTY 量程, 将测量被测电压、电流信号的占空比, 此时仪表进入手动量程模式。
- 4.3.2 若再次按“**Hz/%**”键, 仪表回复测量电压、电流状态。

注意:

仪表在最大/最小值测量状态下, 不能切换到频率、占空比测量模式。

4.4 最大/最小值测量选择

4.4.1 按“MAX/MIN”键，在各量程，仪表进入最大值测量状态；再按“MAX/MIN”键仪表进入最小值测量状态；第三次按“MAX/MIN”键仪表进入正常测量状态并在芯片内同时记录最大、最小值。如此循环往复。

4.4.2 按“MAX/MIN”键超过 1 秒或按下“RAN”键，仪表即恢复正常测量状态。

注意：

- 1) 仪表在最大/最小值测量状态下为手动量程模式。
- 2) 仪表在频率、占空比测量状态下，不能切换到最大/最小值测量模式。

4.5 功能切换

4.5.1 在 AC A（交流电流）档

4.5.1.1 按“SEL”键，仪表切换到浪涌（INRUSH）电流测量状态。

4.5.1.2 再次按“SEL”键，仪表将再次进入浪涌（INRUSH）电流测量状态。

4.5.1.3 按“SEL”键超过 1 秒或按下“RAN”键，仪表即恢复正常测量状态。

4.5.2 在 DC A（直流电流）档

4.5.2.1 按“SEL”键，仪表自动回零。

4.5.2.2 再次按“SEL”键，仪表将再次自动回零。

4.5.2.3 按“SEL”键超过 1 秒或按“RAN”键，仪表即恢复正常测量状态。

4.5.3 在电压量程，按“SEL”键，仪表将在交直流电压量程间切换。

4.5.4 在电阻、二极管及线路通断量程，按“SEL”键，仪表将在三者间切换。

- 18 -





4.6 背光源及钳头照明

4.6.1 在测量的过程中，如果环境光线太暗，致使读数困难，可按“HOLD/B.L”键超过 2 秒，打开背光源，并在 30 秒钟后自动关闭。

4.6.2 在此期间若按“HOLD/B.L”键超过 2 秒将关闭背光源。

4.6.3 在电流档，仪表打开背光源的同时将打开钳头照明灯。

注意：

- 背光源的发光体为 LED，其工作电流较大，虽然本仪表设有定时电路（定时时间约 30 秒），但经常使用背光源将缩短电池的寿命，所以非必要的情况下，应尽量少用背光源。
- 当电池电压 $\leq 3.7V$ 时，显示器显示“”（欠压）符号。但在使用背光源的情况下，在电池电压 $\geq 3.7V$ 时，由于其工作电流较大，使电池电压下降，“”符号可能显示“”符号显示时，不保证测量的准确度），这时可不更换电池，在不用背光源的情况下正常使用直到“”符号显示再行更换。


4.7 自动关机

4.7.1 若在开机后的任何一个 30 分钟内无任何操作时，仪表会进入休眠状态，自动关机以节省电能。

4.7.2 自动关机后，按“SEL”键，仪表恢复工作状态。

4.7.3 若在开机的同时按住“MAX/MIN”、“RAN”、“Hz/%”等三键中的任何一键超过 1 秒，则取消自动关机功能。

4.8 测量准备

4.8.1 拨动转换开关，打开电源。如果电池电压不足（约 $\leq 3.7V$ ），显示器将显示“”符号，这时则应更换电池。

- 19 -

- 4.8.2 “ Δ ”符号，表示输入电压或电流不应超过指示值，这是为了保护内部线路免受损坏。
- 4.8.3 将转换开关置于所需的测量功能及量程。在手动量程模式，当预先不知道被测值大小时，应选择最高量程。
- 4.8.4 接线时，先连接公共测试线，再连接带电的测试线。拆除接线时应先拆带电的测试线。

4.9 交流电流测量

警告


触电危险。

在用电流钳测量之前先把表笔从仪表取下。

- 4.9.1 量程开关置于 **A** \sim 量程位置。
- 4.9.2 可按“**RAN**”按键选择自动或手动量程模式。
- 4.9.3 握住扳机，张开钳头，把被测线路的一跟导线夹在钳内。
- 4.9.4 在LCD显示器上读数。

注意：

- 1) 同时夹住被测线路的两根或更多导线不能获得正确的测量结果。
- 2) 为获得准确的读数，应尽可能使被测导线处于电流钳中心位置。
- 3) 在手动量程模式，LCD 仅显示“OL”时，表明超量程形态，应选择高的量程。
- 4) 在手动量程模式，当预先不知道被测值大小时，应将量程置于最高档。
- 5) “ Δ ”表示最大输入电流为 600A AC（有效值）。

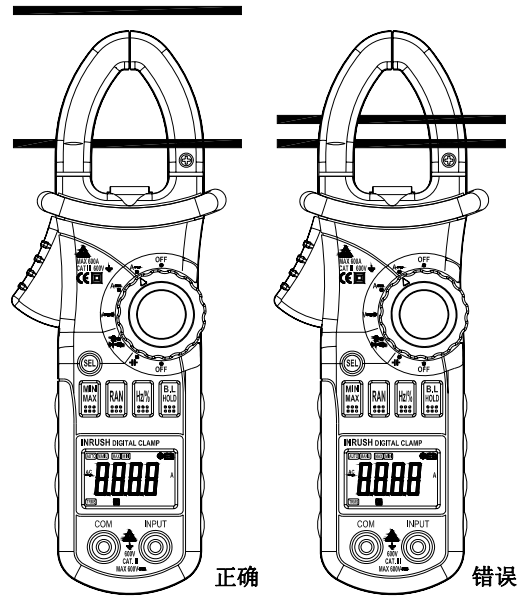

4.10 浪涌电流测量



警告


触电危险。

在用钳表测量之前先把表笔从仪表取下。

- 4.10.1 量程开关置于 **A** \sim 量程位置。
- 4.10.2 握住扳机，张开钳头，把被测线路的一跟导线夹在钳内。
- 4.10.3 按“SEL”键进入浪涌电流测量模式，此时 LCD 显示“----”，直到探测到电机启动，仪表显示并保持浪涌电流值。
- 4.10.4 在 LCD 显示器上读数。

注意：

- 1) 同时夹住被测线路的两根或更多导线不能获得正确的测量结果。
- 2) 为得到准确的读数，应尽可能使被测导线处于电流钳中心位置。
- 3) 在手动量程模式，LCD 仅显示“OL”时，表明超量程形态，应选择高的量程。
- 4) 在手动量程模式，当预先不知道被测值大小时，应将量程置于最高档。
- 5) “ Δ ”表示最大输入电流为 600A AC（有效值）。

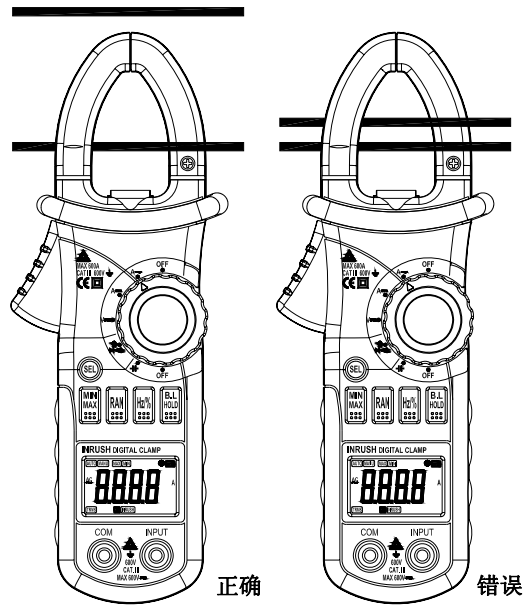

4.11 直流电流测量



警告


触电危险。

在用钳表测量之前先把表笔从仪表取下。

- 4.11.1 量程开关置于 A ∞ 量程位置。
- 4.11.2 可按“RAN”按键选择自动或手动量程模式。
- 4.11.3 若此时 LCD 显示不为零，可按“SEL”键自动回零。
- 4.11.4 握住扳机，张开钳头，把被测线路的一跟导线夹在钳内。
- 4.11.5 在 LCD 显示器上读数。
- 4.11.6 若被测线路中电流的方向与钳头上的“+”、“-”符号指示的方向相反，即电流方向由“-”流向“+”，极性显示将为-。

注意：

- 1) 同时夹住被测线路的两根或更多导线不能获得正确的测量结果。
- 2) 为得到准确的读数，应先按“SEL”键，使仪表回零，再进行测量。
- 3) 为得到准确的读数，应尽可能使被测导线处于电流钳中心位置。
- 4) 在手动量程模式，LCD 仅显示“OL”或“-OL”时，表明超量程形态，应选择高的量程。
- 5) 在手动量程模式，当预先不知道被测值大小时，应将量程置于最高档。
- 6) “ Δ ”表示最大输入电流为 600A DC。

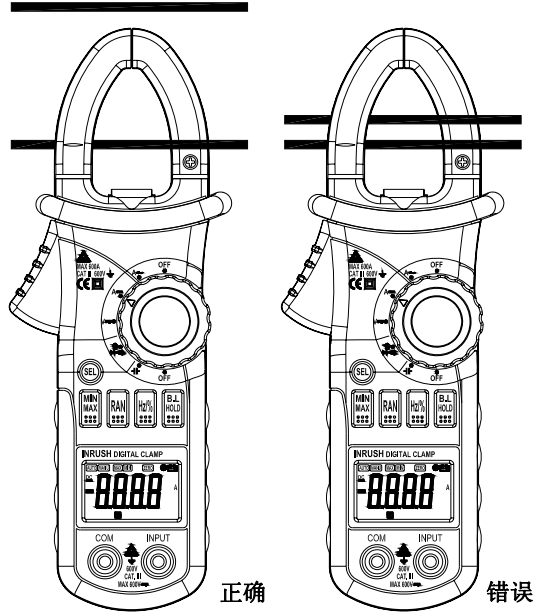

4.12 交流电压测量

⚠ 警告

触电危险。

当测量高电压时要格外注意避免触电。

不要输入高于 AC600V 有效值的电压。

4.12.1 将黑色表笔插入 COM 插孔，红色表笔插入 INPUT 插孔。

4.12.2 转换开关置于 V 档位位置。此时仪表为交流电压测量状态。


4.12.3 可按“RAN”按键选择自动或手动量程模式。

4.12.4 将表笔并接在电压源或负载两端进行测量。

4.12.5 在 LCD 上读数。

注意：

- 1) 在小电压量程时，表笔未接到被测电路，LCD 会有跳动的读数，这是正常的，这是因为仪表高灵敏度造成的，当把仪表接到被测电路时，就会得到真实的测量值。
- 2) 在手动量程模式，LCD 仅显示“OL”时，表明超量程形态，应选择高的量程。
- 3) 在手动量程模式，当预先不知道被测值大小时，应将量程置于最高档并逐渐下降。
- 4) “⚠”表示最大输入电压为 600V AC（有效值）。
- 5) 若仪表测到的读数大于 610V rms AC，仪表将显示“OL”并发出“哔哔”的报警声。

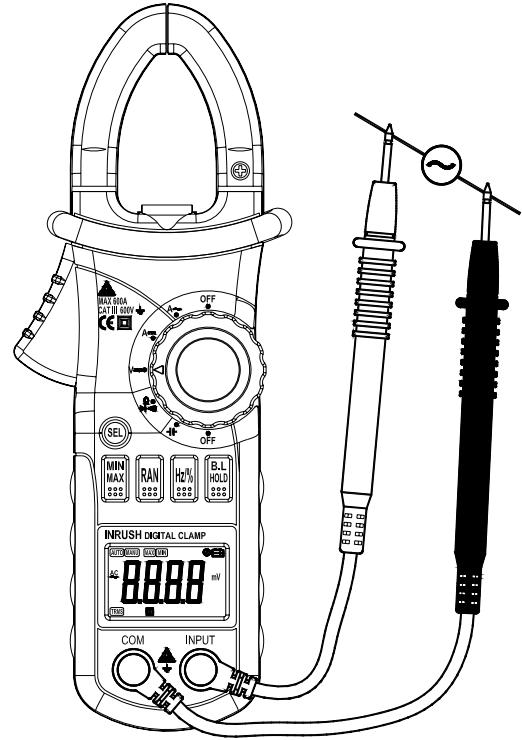

4.13 直流电压测量

⚠ 警告

触电危险。

当测量高电压时要格外注意避免触电。

不要输入高于 DC600V 的电压。

4.13.1 将黑色表笔插入 COM 插孔，红色表笔插入 INPUT 插孔。

4.13.2 转换开关置于 $V \overline{\sim}$ 档位位置。


4.13.3 按“SEL”键切换到直流电压测量状态。并按“RAN”键选择自动或手动量程模式。

4.13.4 将表笔并接在电压源或负载两端进行测量。

4.13.5 在 LCD 上读数。极性显示将表明红色表笔所接端的极性。

注意：

- 1) 在小电流量程时，表笔未接到被测电路，LCD 会有跳动的读数，这是正常的，这是因为仪表高灵敏度造成的，当把仪表接到被测电路时，就会得到真实的测量值。
- 2) 在手动量程模式，LCD 仅显示“OL”或“-OL”时，表明超量程形态，应选择高的量程。
- 3) 在手动量程模式，当预先不知道被测值大小时，应将量程置于最高档并逐渐下降。
- 4) “⚠”表示最大输入电压为 600V DC。
- 5) 若仪表测到的读数大于 610V rms AC，仪表将显示“OL”并发出“哔哔”的报警声。

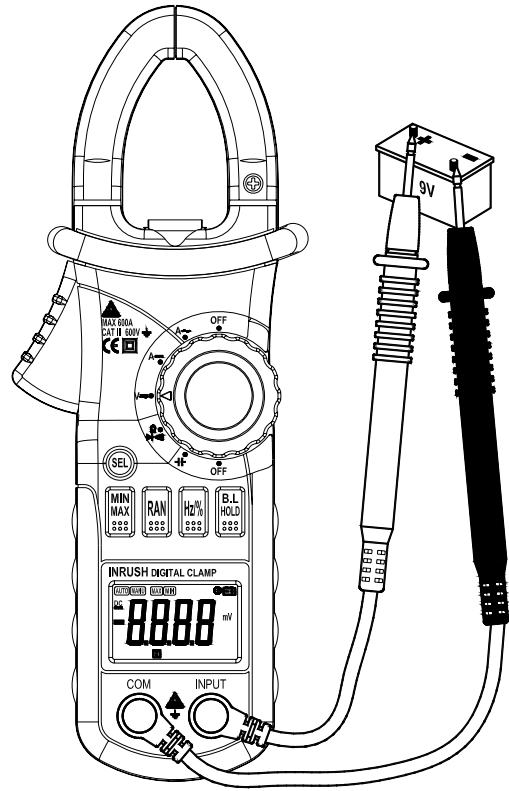

4.14 测量频率

4.14.1 钳头测频（通过 A 档）：

⚠ 警告

触电危险。

在用电流钳测量之前先把表笔从仪表取下。

4.14.1.1 量程开关置于 A 量程（A \sim 或 A \square ）位置。


4.14.1.2 握住扳机，张开钳头，把被测线路的一跟导线夹在钳内。

4.14.1.3 按“Hz/%”键切换到频率测量状态。

4.14.1.4 在 LCD 显示器上读数。

注意：

- 1) 同时夹住被测线路的两根或更多导线不能获得正确的测量结果。
- 2) 频率的测量范围为 10Hz ~ 1kHz，若被测频率低于 10Hz，则 LCD 显示“00.0”；测量高于 1kHz 的频率是可能的，但不保证测量准确度。
- 3) “⚠”表示最大输入电流为 600A AC（有效值）。

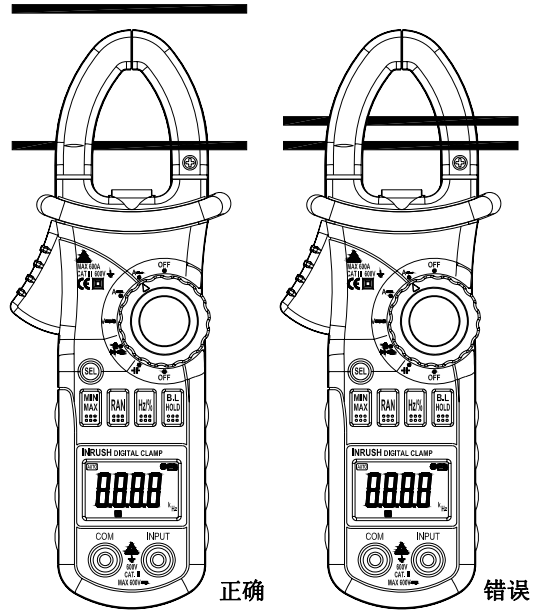

4.14.2 通过 V 档：

⚠ 警告

触电危险。

当测量高电压时要格外注意避免触电。

不要输入高于 AC600V 有效值的电压。

4.14.2.1 将黑色表笔插入 COM 插孔，红色表笔插入 INPUT 插孔。

4.14.2.2 转换开关置于 V 档位置。


4.14.2.3 按“Hz/%”键切换到频率测量状态。

4.14.2.4 将表笔并接在信号源或负载两端进行测量。

4.14.2.5 在 LCD 上读数。

注意：

- 1) 频率的测量范围为 10Hz ~ 10kHz，若被测频率低于 10Hz，则 LCD 显示“00.0”；测量高于 10kHz 的频率是可能的，但不保证测量准确度。
- 2) “⚠”表示最大输入电压为 600V AC（有效值）。

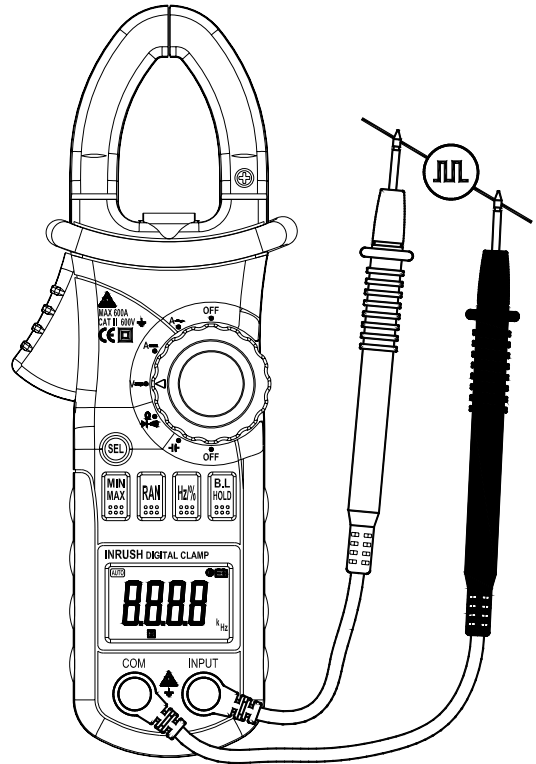

4.15 占空比测量

4.15.1 通过 A 档（从钳头）：



警告

触电危险。

在用电流钳测量之前先把表笔从仪表取下。

4.15.1.1 量程开关置于 A 量程（A \sim 或 A \square ）位置。


4.15.1.2 握住扳机，张开钳头，把被测线路的一跟导线夹在钳内。

4.15.1.3 按“Hz/%”键切换到占空比测量状态。

4.15.1.4 在 LCD 显示器上读数。

注意：

- 1) 同时夹住被测线路的两根或更多导线不能获得正确的测量结果。
- 2) 占空比的测量范围为 10 ~ 95%，若被测占空比低于 10%，则 LCD 显示“UL”；若被测占空比高于 94.9%，则 LCD 显示“OL”。
- 3) 输入信号的频率范围为 10 ~ 1kHz，测量高于 1kHz 信号的占空比是可能的，但不保证测量准确度。
- 4) “ Δ ”表示最大输入电流为 600AAC（有效值）。

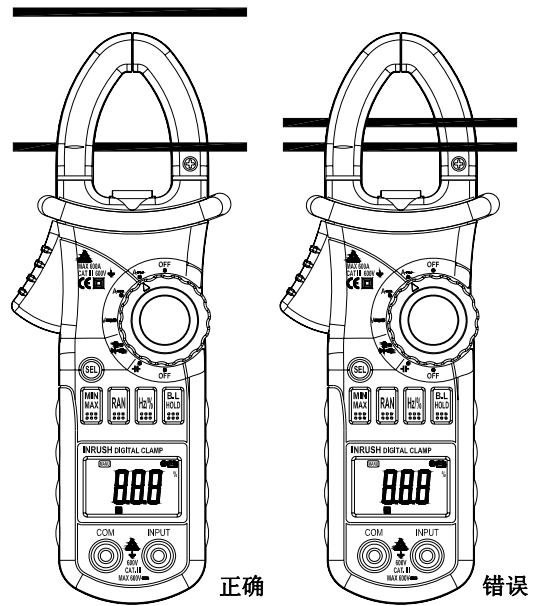

4.15.2 通过 V 档：

⚠ 警告

触电危险。

当测量高电压时要格外注意避免触电。

不要输入高于 AC600V 有效值的电压。

4.15.2.1 将黑色表笔插入 COM 插孔，红色表笔插入 INPUT 插孔。

4.15.2.2 转换开关置于 V 档位置。


4.15.2.3 按“Hz/%”键切换到占空比测量状态。

4.15.2.4 将表笔并接在信号源或负载两端进行测量。

4.15.2.5 在 LCD 上读数。

注意：

- 1) 占空比的测量范围为 10 ~ 95%，若被测占空比低于 10%，则 LCD 显示“UL”；若被测占空比高于 94.9%，则 LCD 显示“OL”。
- 2) 输入信号的频率范围为 10 ~ 10kHz，测量高于 10kHz 信号的占空比是可能的，但不保证测量准确度。
- 3) “⚠”表示最大输入电压为 600V AC（有效值）。

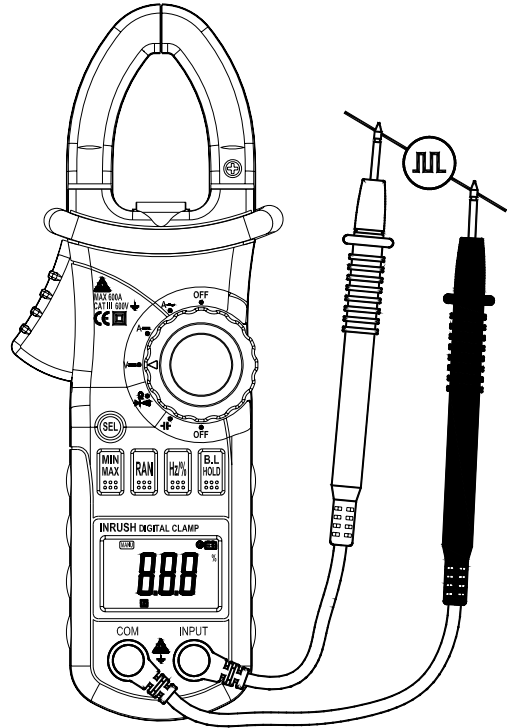

4.16 电阻测量



警告

触电危险。

在测量线路上的阻抗时，应确定电路电源断开，电路上的电容器完全放电。

4.16.1 将黑色表笔插入 **COM** 插孔，红色表笔插入 **INPUT** 插孔。

4.16.2 量程开关置于 Ω 档位置，此时仪表为电阻测量状态。


4.16.3 可按“**RAN**”按键选择自动或手动量程模式。

4.16.4 将表笔接在被测电阻或线路两端进行测量。

4.16.5 在 LCD 显示器读数。

注意：

- 1) 在手动量程模式，LCD 仅显示“OL”时，表明超量程形态，应选择高的量程。
- 2) 当输入开路时，LCD 将显示“OL”超量程状态。
- 3) 如被测电阻电阻高于 $1M\Omega$ ，仪表可能需要几秒才能稳定读数，对于高阻值读数这是正常的。

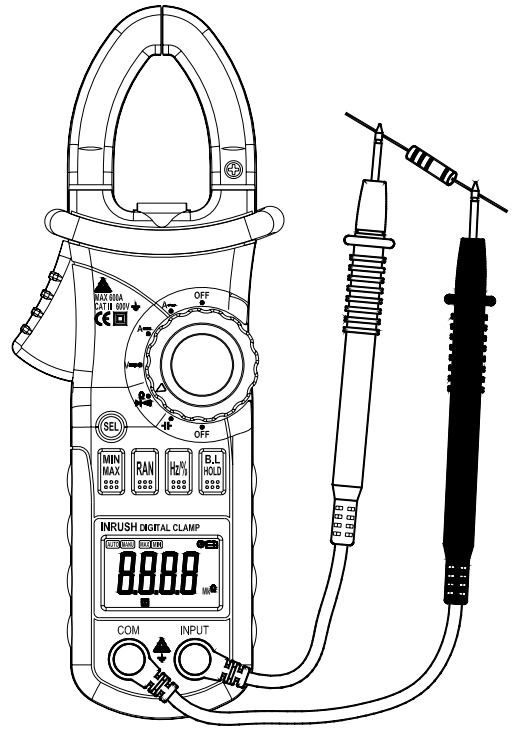


4.17 二极管测试

- 4.17.1 将黑色表笔插入 COM 插孔，红色表笔插入 INPUT 插孔。
- 4.17.2 量程开关置于 Ω \rightarrow 档位置。
- 4.17.3 按“SEL”按钮切换到 \rightarrow 测试状态。
- 4.17.4 将红色表笔连接二极管阳极，黑色表笔连接二极管阴极进行测试。
- 4.17.5 在 LCD 上读数。

注意：

- 1) 仪表显示的是二极管正向压降的近似值。
- 2) 如果表笔反向连接或表笔开路，则 LCD 显示“OL”。

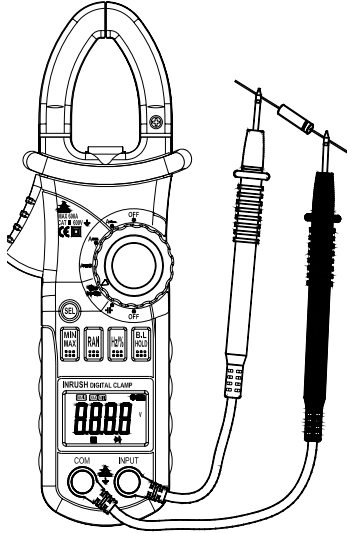

4.18 线路通断测试




触电危险。

在测试电路的通断时，应确定电路电源断开，电路上的电容器完全放电。

- 4.18.1 将黑色表笔插入 COM 插孔，红色表笔插入 INPUT 插孔。
- 4.18.2 量程开关置于 Ω \rightarrow 档位置。
- 4.18.3 按“SEL”按钮切换到 \rightarrow 线路通断测试状态。
- 4.18.4 将表笔连接在线路两端进行测量。
- 4.18.5 如果被测线路的电阻小于 30Ω ，仪表内部的蜂鸣器将发声。
- 4.18.6 在 LCD 上读取线路的电阻值。

注意：

如果表笔开路或被测线路电阻大于 660Ω ，则显示器显示“OL”。

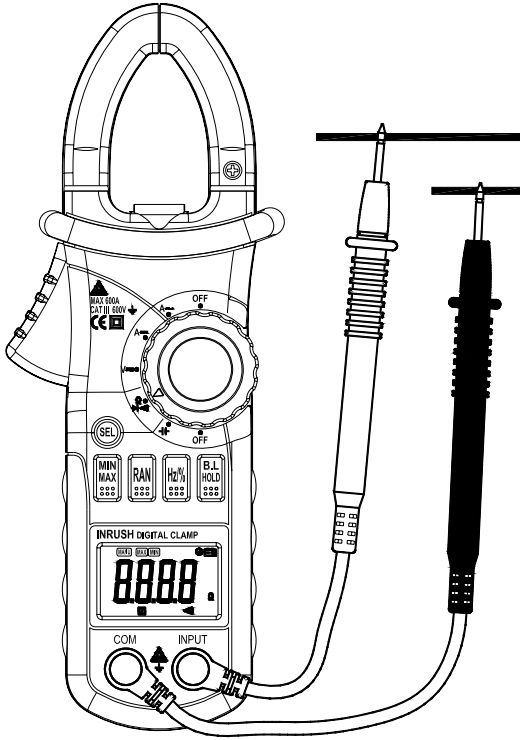

4.19 测量电容

警告

触电危险。

为避免电击，在测量电容之前，应将电容完全放电。

4.19.1 将黑色表笔插入 **COM** 插孔，红色表笔插入 **INPUT** 插孔。


4.19.2 量程开关置于 **—|—** 档位置。

4.19.3 在电容器完全放电后将表笔接在被测电容两端进行测量。

4.19.4 在 LCD 上读数。

注意：

测量大电容时稳定读数需要一定的时间（66mF 档 10 秒）。

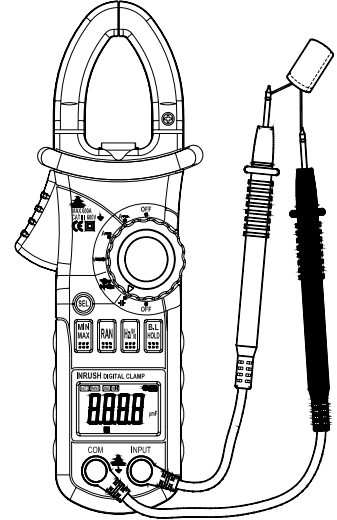


5. 保养

5.1 更换电池



警告

在打开仪表的电池盖之前，应将表笔从测量电路移开，以避免电击危险。

5.1.1 如果“”符号出现，它表明应更换电池。

5.1.2 旋开仪表电池盖的紧固螺钉并将其移开。

5.1.3 将旧电池更换。

5.1.4 将电池盖按原样装上。

注意：

电池的极性不可装反。


5.2 更换表笔



警告

更换表笔时，必须更换同样的或相同等级的表笔。表笔必须完好，表笔的等级：**1000V 10A**。

若表笔绝缘层损坏，如导线的金属丝裸露，必须更换表笔。

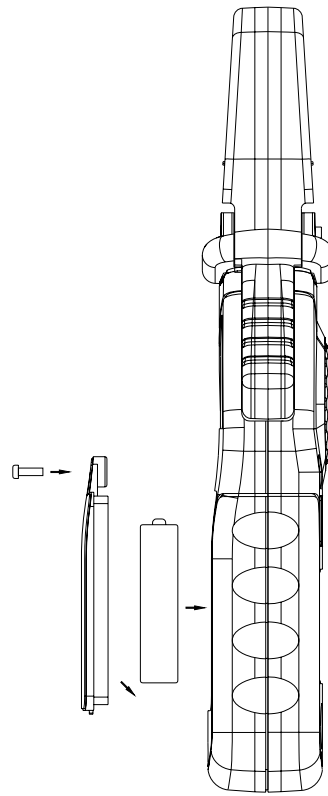

6. 附件

- | | | | |
|----|-------|---------------|----|
| 1) | 表笔 | 等级: 1000V 10A | 一付 |
| 2) | 使用说明书 | | 一本 |
| 3) | 电池 | AAA | 三节 |