


数显角度仪 JL-360S（防护型）使用说明书

感谢您选用此产品，使用前请您先阅读本说明书第七点“注意事项”。

一、液晶图标含义

- 此图标在电量不足时显示，提示尽快更换电池；
- 语音提示图标，此图标在激活语音提示功能后显示在屏幕上；
- REF** 此图标显示角度仪工作于相对角度模式；
- H** 此图标在激活 HOLD（数值锁定）功能后显示在屏幕上；
- 1- 此显示角度仪正基于一个方向进行校对；
- 2- 此显示角度仪正基于另一个方向进行校对；

二、主要功能

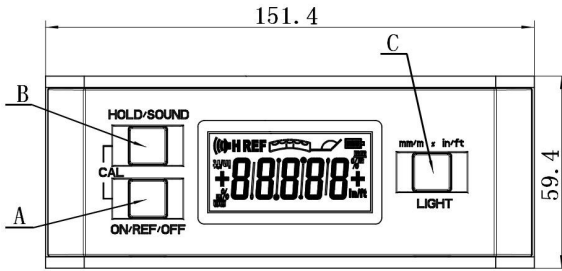

A 按键 - 按一次，开启显示屏幕；再按一次，把当前角度归零，REF 图标将显示相对角度测量模式；按住 A 键三秒后关闭；此显示屏 5 分钟无感应自动关闭，便于延长电池使用寿命；

B 按键 - 按一次，进入 HOLD（数值锁定）功能并显示 H 图标；再按一次，解除 HOLD（手动）功能；按住 B 键 3 秒，激活语音提示功能，蜂鸣器将在水平 0° 和垂直 90° 时鸣响，接近 0° 或 90° 时鸣响节奏加快，最终达到持续鸣响，确定在 0° 或 90° 位置；

C 按键 - 转换角度显示单位，每按一次，单位从度对毫米/米，依次切换到度对斜度比率、度对英寸/英尺；按 C 键三秒，开显示灯；此灯开启状态下，按任意键可关闭显示；再按 C 键三秒，开显示灯；

三、角度仪校对

1、把角度仪放在平面上（显示屏这面朝着自己），关机状态下按住 B 键同时按下 A 键，激活校对模式，此时显示屏显示“-1-”（如图 1），按下 A 键，此时显示屏闪烁显示“-1-”一段时间，闪烁完毕后，显示屏会显示“-2-”；（图 2）



 


图 1

 


（图 2）

 2、在同一位置将仪器调转 180° 后（如图 3 所示），再次按下 A 键，此时显示屏闪烁显示“-2-”一段时间，闪烁完毕后，回到正常测量状态（如图 4 所示），即完成校准。



（图 3）

 

（图 4）

五、用途说明

A、水平测量：开启电源，把角度仪放到你要测量的面上，标准 ABS 模式下，液晶屏将显示测量面低于或高于真实水平线多少度，用 +/- 标记显示如何把测量面调至水平；若语音功能已激活，蜂鸣器将在水平零度响起；

B、倾斜测量：角度仪可测量类似屋顶的倾斜度，以英寸为单位，测量每英尺的英寸倾斜尺寸；或以毫米为单位，测量每米的毫米倾斜尺寸。

C、斜率测量：此角度仪也可以用来测量表面斜度；特别是铺设排水管道时；当转换键处于斜度测量模式，显示比率；若语音功能已激活，呼叫器将在比率为 0.0% 时响起；

六、技术参数

测量范围	4×90°
分辨率	0.05°
精度	0.15°
防护等级	IP65(喷淋状态下 30 分钟)
工作温度	-10° C ~ 50° C
电 源	2 节 7 号电池，持续 5 分钟无感应后自动关机
背光特性	背光功能开启时，按下任意键时可同时点亮背光灯约 30 秒

七、注意事项：

- 1、此角度仪已于出厂前进行了预先校对，装上电池即可使用；
- 2、建议水平度下降时，再次校对角度仪；（参照角度仪校对）
- 3、进步性改良，不再另行通知。